


チューブ漏洩マップ

:耐火材の劣化により過熱され、水管が減肉・噴破した部位

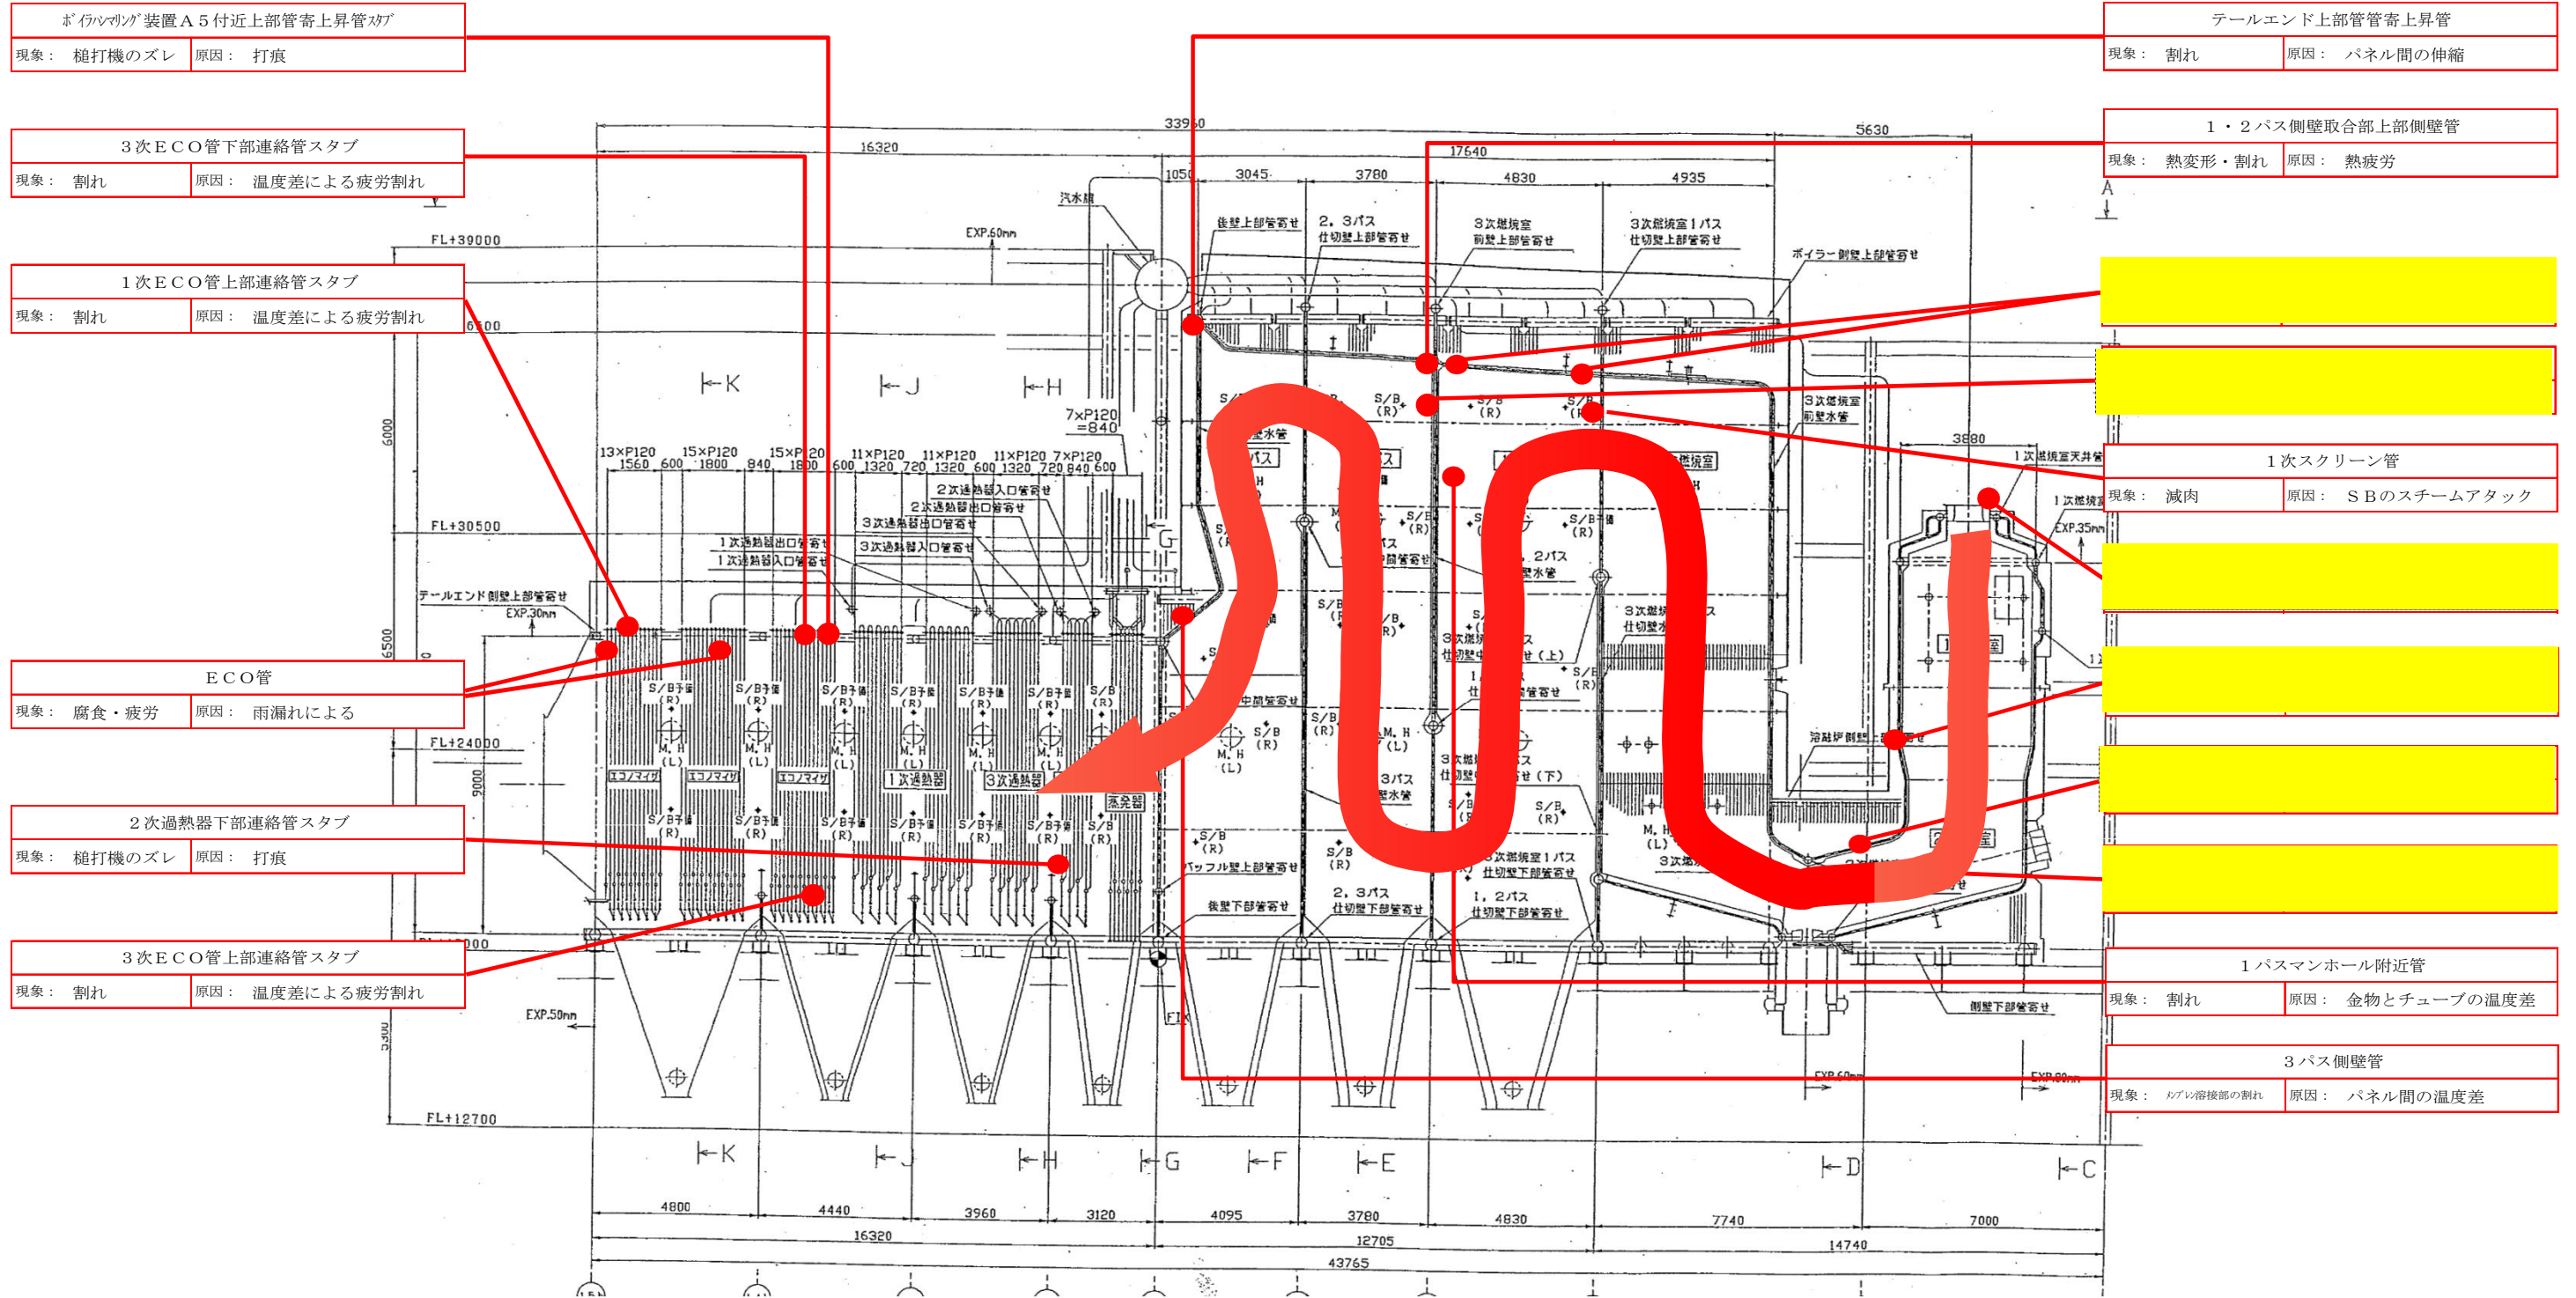

ボイラマンダ装置 A 5 付近上部管寄上昇管
現象: 槌打機のズレ 原因: 打痕

テールエンド上部管寄上昇管
現象: 割れ 原因: パネル間の伸縮

3次ECO管下部連絡管スタブ
現象: 割れ 原因: 温度差による疲労割れ

1・2パス側壁取合部上部側壁管
現象: 熱変形・割れ 原因: 熱疲労

1次ECO管上部連絡管スタブ
現象: 割れ 原因: 温度差による疲労割れ

1次スクリーン管
現象: 減肉 原因: S/Bのスチームアタック

ECO管
現象: 腐食・疲労 原因: 雨漏れによる

2次過熱器下部連絡管スタブ
現象: 槌打機のズレ 原因: 打痕

3次ECO管上部連絡管スタブ
現象: 割れ 原因: 温度差による疲労割れ

1バスマンホール附近管
現象: 割れ 原因: 金物とチューブの温度差

3パス側壁管
現象: R/W溶接部の割れ 原因: パネル間の温度差